

# Kartlegging av radon i Asker kommune

## Radon 2000/2001

Vinteren 2000/2001 ble det gjennomført en fase 1-kartlegging av radon i inneluft i Asker kommune, i forbindelse med den landsomfattende undersøkelsen "Radon 2000/2001". En andel på 3 % av kommunens husstander deltok i kartleggingen, og det ble funnet at 10 % av disse har en radonkonsentrasjon som er høyere enn anbefalt tiltaksnivå på 200 Bq/m<sup>3</sup> luft. Deler av Asker kommune har et radonproblem, og anbefalt oppfølging av kommunen kan deles i tre kategorier avhengig av problemomfang. I området nordøst i Asker kommune mellom Holmen, Billingstad og Nesøya er det funnet få boliger med forhøyde radonnivåer, og anbefalt oppfølging kan her begrenses til generell informasjon og veiledning. I Heggedal, et lite område rundt Høn, samt sørvest for Asker sentrum forbi Drengsrud til Dikemark er flere enn 20 % av målingene over 200 Bq/m<sup>3</sup> radon i luft. Her anbefaler Statens strålevern oppfølgende målinger i alle boliger med leilighet eller oppholdsrom i 1. etasje eller underetasje. Resten av kommunen klassifiseres som et område med middels sannsynlighet for forhøyde radonkonsentrasjoner. Her anbefales oppfølgende målinger i utvalgte boliger.

*Line Ruden  
Gro Beate Ramberg  
Katrine Ånestad  
Terje Strand*

## 1. INNLEDNING

### 1.1 Om radon

Radon ( $^{222}\text{Rn}$ ) er et radioaktivt stoff som dannes naturlig ved desintegrasjon av radium ( $^{226}\text{Ra}$ ), og som finnes i varierende mengder i all berggrunn og jordsmonn. Radon er en edelgass, og har derfor liten evne til å danne kjemiske bindinger med andre stoffer. Radon frigjøres dermed lett til jordluften, og ved utettheter i boligkonstruksjonen mot bakken kan gassen oppkonsentreres i inneluften.

Radon brytes videre ned til de radioaktive isotopene av polonium, bly og vismut som med et fellesnavn kalles radondøtre. Hvis radongass er tilstede i lufta dannes radondøtrene kontinuerlig, og det er disse som gir stråledoser til lungene ved innånding. Norge er et av landene i verden med høyest radonkonsentrasjon i inneluften. På bakgrunn av landsomfattende kartlegginger er det anslått at ca. 160 000 husstander har en radonkonsentrasjon i inneluften som er høyere enn anbefalt tiltaksgrense på  $200 \text{ Bq/m}^3$ . Dette er grenseverdien som er satt for å få tilskudd gjennom Husbanken til gjennomføring av tekniske tiltak for å redusere radonkonsentrasjonen. Det er videre anslått at ca. 50 000 husstander ligger over  $400 \text{ Bq/m}^3$  (Strålevernrapport 2001:6).

Epidemiologiske undersøkelser har påvist at opphold over flere år i innemiljøer med høye radonkonsentrasjoner gir økt risiko for utvikling av lungekreft. Det er anslått at radon i inneluft er årsak til mellom 5 % og 15 % av alle nye lungekrefttilfeller i den norske befolkningen. Undersøkelser tyder på at risikoen ved radoneksponering er høyest for røykere. Norske anslag av risiko er i overensstemmelse med de vurderinger som er gjort internasjonalt av blant annet Verdens helseorganisasjon (WHO) og Den internasjonale strålevernkommissjon (ICRP).

Mer generell informasjon om radon finnes på Strålevernets radonsider:  
<http://radon.nrpa.no>.

### 1.2 Bakgrunn for prosjektet

I forbindelse med Nasjonal kreftplan, som ble vedtatt i Stortinget i 1998, ble det bl.a. bestemt at arbeidet med radon skulle trappes opp. Tilskuddsordningen for gjennomføring av tiltak mot radon i norske privatboliger ble etablert, og det ble avsatt 60 millioner kroner for å støtte gjennomføring av radontiltak over en fireårsperiode. I perioden fra ordningen trådte i kraft (sommeren 1999) frem til forsommeren 2000 ble det behandlet svært få søknader i forhold til de midler som var avsatt. For at tilskuddsordningen skulle kunne fungere etter intensjonene var det nødvendig å øke denne oppslutningen. Det ble avsatt midler til informasjonsrettede tiltak for å gjøre ordningen bedre kjent, i tillegg til at radonkompetansen hos byggebransjen og kommunale saksbehandlere skulle økes. Det ble også besluttet å utføre en målrettet kartlegging for å identifisere boliger med radonkonsentrasjon over tiltaksnivå.

Kartleggingsprosjektet "Radon 2000/2001" ble startet opp sommeren 2000 og omfatter radonmålinger i totalt ca. 30 000 boliger. Kartleggingen er utført i henhold til beskrivelse av fase 1-kartlegginger i Strålevernhefte 17 (1998).

## 2. GJENNOMFØRING

### 2.1 Deltagere

Alle landets 435 kommuner fikk brev med tilbud om å delta i prosjektet. Omtrent 200 kommuner svarte på henvendelsen, og ca. 170 av disse var positive. I forbindelse med fase 1-kartlegginger anbefales det å gjennomføre målinger i et tilfeldig utvalg på mellom 2 % og 10 % av boligmassen, avhengig av kommunens størrelse og boligtetthet. Det ble satt en nedre grense på

50 boliger i små kommuner, og en øvre grense på 600 boliger i store og tett befolkede kommuner. I prosjektet var det avsatt midler til gjennomføring av målinger i 30 000 boliger, med én måling i hver bolig. Dette medførte at antall deltagende kommuner måtte begrenses. I forbindelse med utvalget av kommuner ble det tatt hensyn til om kommunene svarte på henvendelsen innen tidsfristen, og ønsket om god geografisk spredning. Som en følge av dette fikk 114 kommuner delta innenfor rammen på 30 000 målinger.

### 2.2 Utførelse

Hver kommune ble bedt om å velge ut en kontaktperson som via brev og et informasjonsmøte fikk detaljert opplæring og instruksjon i hvordan kartleggingen skulle gjennomføres. Størrelsen på utvalget ble avtalt med den enkelte kommune, og det ble foreslått å benytte et kommunalt register (f.eks. renovasjonsregisteret) for å gjøre et tilfeldig utvalg av boliger. Forespørsel ble sendt ut til et noe større utvalg enn målebehovet. Dette bygger på tidligere erfaringer om at svarandelen vanligvis er på 60-70 %. I bykommuner, hvor en betydelig andel av befolkningen bor i blokk, ble kommunene anbefalt å måle kun i laveste etasje.

Boliginnehavere som ønsket å delta i kartlegging fikk tilsendt en sporfilm og tilhørende veiledning med retningslinjer for utplassering. Det skulle måles i et oppholdsrom som benyttes daglig, for eksempel stue eller soverom. Der det var flere alternativer å velge mellom skulle rommet i laveste etasje velges. Etter ca. to måneder fikk boliginnehaver tilsendt et brev med beskjed om å returnere sporfilm til Statens strålevern for analyse. Boliginnehaver skulle også returnere et utfylt registreringskjema (se Vedlegg 2) med opplysninger om boligen (boligtype, byggeår, grunnmur, etc.). I etterkant av målingene fikk hver boliginnehaver tilsendt en rapport med

måleresultat for egen bolig. Denne målerapporten kan brukes som grunnlag for søknad til Husbanken i de tilfeller der årsmiddelverdien av radon ligger over 200 Bq/m<sup>3</sup>. Kommunen fikk tilsendt en samlerapport med oversikt over alle resultatene i den aktuelle kommunen.

Statens strålevern har utarbeidet radonkart for de kommunene som har oppgitt gårds-, bruks- og bygningsnummer. Det foreligger to typer kart – områdekart og punktkart. Områdekartet viser kommunen inndelt i skraverte områder, hvor skraveringen har en fargekode som indikerer hvor stor andel av de målte boligene som ligger over tiltaksgrensen på 200 Bq/m<sup>3</sup>. Kartene lages ved at kommunen deles inn i et rutenett. Totalt antall målinger telles opp i hver rute, og det samme gjøres med antall målinger som ligger over 200 Bq/m<sup>3</sup>. Deretter beregnes andel målinger over denne tiltaksgrensen for hver rute, og ruten fargelegges i henhold til dette. I grønne områder er det under 5 % av de målte boligene som ligger over 200 Bq/m<sup>3</sup>. I gule områder er det målt en radonkonsentrasjon på over 200 Bq/m<sup>3</sup> i mellom 5 % og 20 % av boligene, mens over 20 % av målingene ligger over dette tiltaksnivået i de røde områdene. Områder av kommunen hvor det er foretatt få eller ingen målinger vil være uten skravering på områdekartet. Her er det vanskelig å gjøre en vurdering av sannsynligheten for forhøyde radonkonsentrasjoner i boligmassen. Valg av rutestørrelser gjøres manuelt, og det velges vanligvis ruter med størrelse på mellom 500 og 5000 meter. Det kreves et minimum antall målinger for å få et tilstrekkelig beregningsgrunnlag for inndeling i de ulike fargekategoriene. For grønne og gule celler kreves det minst 20 målinger for at cellen skal fargelegges. For røde celler kreves det minst 5 målinger for at cellen skal fargelegges, og røde områder vil da kunne ha mindre celler. Det er viktig at rutene verken blir for store eller for små i forhold til antall, tetthet og fordeling av målingene.

## Kartlegging av radon i Asker kommune

Når det gjelder punktkartene er hver bolig hvor det er foretatt en radonmåling avmerket som et punkt, og punktet har en fargekode avhengig av radonkonsentrasjonen. Denne fargekoden er tilsvarende som for områdekartene, med grønt for måleverdier under 200 Bq/m<sup>3</sup>, gult for måleverdier mellom 200 Bq/m<sup>3</sup> og 400 Bq/m<sup>3</sup> og rødt for radonmålinger over 400 Bq/m<sup>3</sup>. Punktkartet er overlevert kommunen.

Kartet er kun laget ut fra radonmålinger utført i forbindelse med "Radon 2000/2001". Det er verken tatt hensyn til geologi eller bygningstekniske opplysninger. Dette innebærer at det kan finnes boliger med høye konsentrasjoner i grønne områder, mens boliger i røde områder kan ha lave konsentrasjoner.

### 3. RESULTATER

I denne rapporten presenteres resultatene av kartleggingen i Asker kommune. Kartleggingen ble gjennomført i samarbeid med kommunens kontaktperson Sverre Woll.

I Asker kommune ble 700 boliger trukket ut med regelmessige mellomrom fra det kommunale GAB-registeret på en slik måte at hele registeret ble benyttet. Alle disse boliginnhaverne fikk tilsendt brev fra kommunen med tilbud om radonmåling. Det kom inn positivt svar fra ca. 485 husstander, dvs. en svarandel på 69 %. I tillegg ble utvalget supplert med ca. 25 boligeiere. Dette supplementet utgjør ca. 5 % av det totale antall deltagere som var på 510 husstander.

**Tabell 1: Resultater for Asker kommune.**

Gjennomsnittlig årsmiddelverdi	104 Bq/m <sup>3</sup>
Andel radonmålinger >200 Bq/m <sup>3</sup>	10 %
Andel radonmålinger >400 Bq/m <sup>3</sup>	3 %
Høyeste verdi målt i Asker	850 Bq/m <sup>3</sup>
Totalt antall målinger foretatt i Asker	481
Andel av boligmassen hvor det er målt	3 %

Målingene i Asker kommune ble gjennomført i perioden fra midten av januar til midten av mars i 2001. Ikke alle boliginnhavere returnerte sporfilmen for analyse innen fristen, og i denne kommunen utgjorde dette 29 husstander. Totalt ble 481 sporfilmer returnert fra Asker og de følgende beregninger, diskusjoner og konklusjoner er foretatt ut fra disse analyseresultatene.

På bakgrunn av målingene er gjennomsnittlig årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon i Asker kommune beregnet til 104 Bq/m<sup>3</sup>. Resultatene viser at 10 % av boligene har en radonkonsentrasjon på over 200 Bq/m<sup>3</sup> mens 3 % av boligene ligger over 400 Bq/m<sup>3</sup> radon i inneluften.

Se Vedlegg 1 for resultater fra de andre kommunene som deltok i "Radon 2000/2001".

#### 3.1 Radonkart


For å få en bedre oversikt over hvordan måleresultatene fordeler seg i kommunen er det utarbeidet to typer radonkart – punktkart og områdekart. Punktkartet er kun til internt bruk i kommunen, og er ikke trykket i denne rapporten. Det er likevel tatt utgangspunkt i blant annet dette kartet under diskusjon av resultatene for Asker.

Områdekartene har skraverte områder som indikerer hvor stor andel av de målte boligene som ligger over tiltaksnivå. Dette

## Kartlegging av radon i Asker kommune

gir grunnlag for å anslå sannsynligheten for at en bolig innenfor skravert område har forhøyde radonkonsentrasjoner. Figur 1 viser områdekart for Asker kommune.

Størrelsen på rutene er satt til 1000 m, 3500 m og 3500 m for henholdsvis røde, gule og grønne områder.

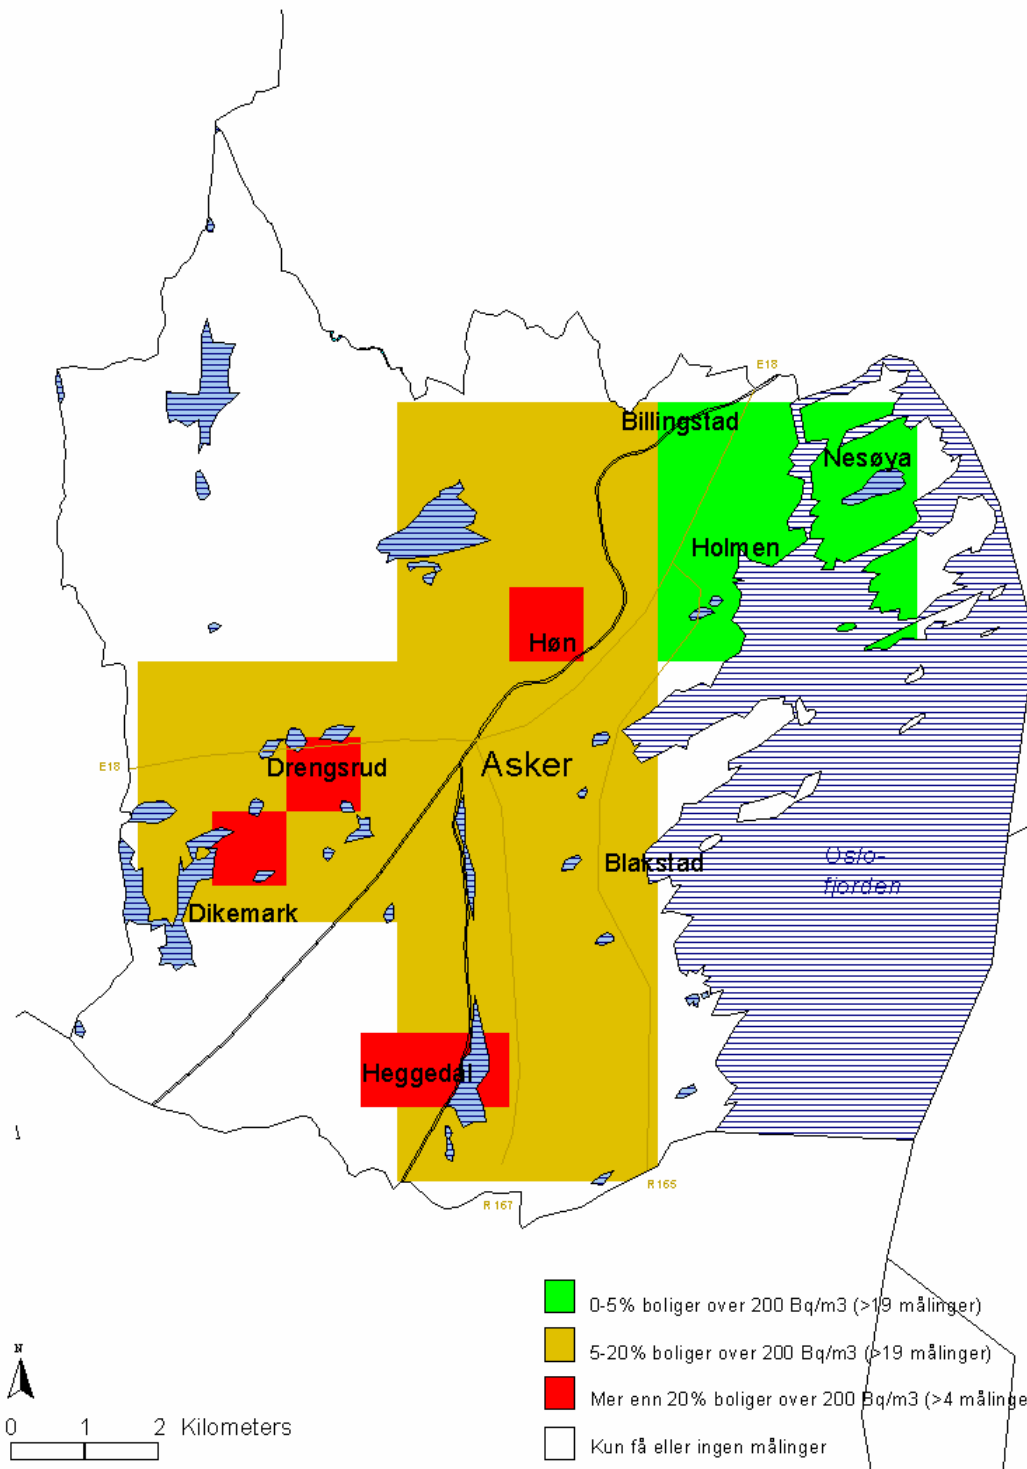

**Figur 1:** Områdekart for Asker kommune. Oversikt over måleresultater fra "Radon 2000/2001", der radonkonsentrasjonen i inneluft ble målt i 3 % av boligmassen i kommune

Området nordøst i kommunen mellom Holmen, Billingstad og Nesøya er skravert med grønt. Her har 0-5 % av de målte boligene en radonkonsentrasjon over 200 Bq/m<sup>3</sup> i inneluften, og det er liten sannsynlighet for høye radonkonsentrasjoner. Store deler av kommunen er skravert med gul farge, noe som indikerer at mellom 5 % og 20 % av boligene har en radonkonsentrasjon som er høyere enn 200 Bq/m<sup>3</sup>. Enkelte mindre områder som Heggedal, et lite område rundt Høn, samt området sørvest for Asker sentrum forbi Drengsrud til Dikemark er skravert med rødt. I disse områdene overstiger radonkonsentrasjonen 200 Bq/m<sup>3</sup> i mer enn 20 % av boligene. I de områdene av kommunen som ikke er skravert på kartet er det ikke foretatt nok målinger til at det er mulig å gjøre en vurdering av sannsynligheten for forhøyde radonkonsentrasjoner i boligmassen.

### 3.2 Bygningstekniske opplysninger

For hver bolig hvor det er foretatt måling er det fylt ut et registreringsskjema med bygningstekniske opplysninger (se Vedlegg 2). Dette gir grunnlag for en sammenlikning av boliger med høy kontra lav radonkonsentrasjon, og mulighet for å finne fellestrekk mellom boliger med høy konsentrasjon. Parametere som fra tidligere undersøkelser har vist seg å kunne være viktige i denne sammenhengen er boligens byggeår, boligtype, kjellertype, grunnmur, vannforsyning og i hvilken etasje målingen er foretatt. Disse dataene for Asker kommune er vist i Tabell 2. Ikke alle boliginnehavere har fylt ut alle punkter i registreringsskjemaet, og det vil følgelig være enkelte mangler og varierende totalantall innenfor de forskjellige kategoriene. I tillegg vil tabellen også kunne inneholde data fra målinger som kom inn etter svarfristen.

**Tabell 2:** Informasjon fra boliginnehavernes registreringsskjemaer for Asker kommune.

Kategori	Beskrivelse	Antall	Årsmiddelverdi (Bq/m <sup>3</sup> )	Andel målinger mellom 200 og 400 Bq/m <sup>3</sup> (%)	Andel målinger over 400 Bq/m <sup>3</sup> (%)
Byggeår	eldre enn 1960	86	99	7	2
	f.o.m. 1960 til 1970	120	113	5	4
	f.o.m. 1970 til 1980	82	113	7	4
	f.o.m. 1980 til 1990	106	95	8	0
	f.o.m. 1990 til 2000	70	105	11	1
f.o.m. 2000 og nyere	3	43	0	0	
Boligtype	Enebolig	482	104	7	2
	Rekkehus/vertikal tomannsbolig	0	0	0	0
	Horisontal tomannsbolig	0	0	0	0
	Blokkleilighet	0	0	0	0
	Terrasseleilighet	0	0	0	0
	Annen boligtype	0	0	0	0
Kjellertype	Ingen kjeller	83	80	6	0
	Kryprom	22	70	0	0
	Kjeller under deler av huset	108	110	6	4
	Kjeller under hele huset	233	114	9	3
Grunnmur	Mur av lettklinker	141	123	12	2
	Støpt grunnmur	253	99	6	2
	Naturstein	16	80	6	0
	Annen grunnmur	19	66	0	0
Måleetasje	Kjeller/sokkeletasje	215	124	8	3
	1. etasje	207	80	5	0
	2. etasje	10	163	20	20
	Høyere enn 2. etasje	2	15	0	0
Vannforsyning	Fra vannverk	457	105	7	2
	Overflatevann	3	73	0	0
	Privat borebrønn	20	97	5	0

### 4. DISKUSJON

Gjennomsnittlig radonkonsentrasjon i Asker kommune er  $104 \text{ Bq/m}^3$ , altså noe over landsgjennomsnittet på ca.  $90 \text{ Bq/m}^3$ . Andel målinger over tiltaksgrensen på  $200 \text{ Bq/m}^3$  for kommunen som helhet ligger på 10 %, mens det på landsbasis er 9 % av boligene som har forhøyede radonkonsentrasjoner. Sammenstilles disse dataene med informasjon fra områdekartet (Figur 1) tyder dette på at Asker har et stedvis radonproblem (se Tabell 1).

Utvalget av boliger som er med i kartleggingen er tilfeldig og utgjør omtrent 3 % av det totale antall boliger i kommunen. Ut fra dette må man kunne anta at resultatene er representative for kommunen (Strålevernhefte 17).

#### 4.1 Radonkart

I store deler av Asker kommune ligger mellom 5 % og 20 % av radonverdiene over tiltaksnivået på  $200 \text{ Bq/m}^3$  luft, noe som er markert med gul farge på kartet. Noen mindre områder i kommunen er skravert røde. Dette gjelder Heggedal, et lite område rundt Høn, samt området sørvest for Asker sentrum forbi Drengsrud til Dikemark. Her overstiger mer enn 20 % av målingene tiltaksnivået, noe som betyr at sannsynligheten for å finne høye radonkonsentrasjoner i området er høy. I området nordøst i kommunen mellom Holmen, Billingstad og Nesøya viste mindre enn 5 % av målingene en radonkonsentrasjon over  $200 \text{ Bq/m}^3$ . Dette området er markert med grønt på kartet, og sannsynligheten for at boliger i dette området har radonverdier over tiltaksnivå er lav.

Av punktkartet for Asker kommune kan man se at det i den delen av kommunen som er skravert grønt på områdekartet bare er funnet to målinger over  $200 \text{ Bq/m}^3$ , og ingen over  $400 \text{ Bq/m}^3$  luft. I resten av

kommunen er derimot de høye verdiene relativt jevnt fordelt.

#### 4.2 Bygningstekniske opplysninger

Ut fra registrerings skjemaene som boliginnhaverne fra Asker kommune har fylt ut, er det mulig å finne enkelte fellestrekk ved boliger med høye radonnivåer.

Alder på bolig ser ut til å ha liten betydning for hvordan høye radonkonsentrasjoner fordeler seg i Asker kommune. Hvis det sees bort fra de nyeste boligene (bygget i 2000 eller senere) varierer gjennomsnittlig årsmiddelverdi fra  $95 \text{ Bq/m}^3$  til  $113 \text{ Bq/m}^3$  mellom de ulike byggeperiodene. Blant de 3 boligene som er bygget i 2000 eller senere ligger ingen over tiltaksnivået.

Alle boligene som deltok i prosjektet er eneboliger. Høyest gjennomsnittlig årsmiddelverdi finnes blant husene med kjeller under hele huset, der gjennomsnittlig radonkonsentrasjon er målt til  $114 \text{ Bq/m}^3$ . 12 % av boligene med denne kjellertypen har radonkonsentrasjon over tiltaksnivå. 10 % av boligene som har kjeller under deler av huset ligger over tiltaksgrensen, og gjennomsnittlig årsmiddelverdi er på  $110 \text{ Bq/m}^3$ . Gjennomsnittlig radonkonsentrasjon for boliger uten kjeller eller med kryprom, er på henholdsvis  $80 \text{ Bq/m}^3$  og  $70 \text{ Bq/m}^3$ .

De fleste boligene har grunnmur av lettklinker eller støpt grunnmur. Det er i boliger med grunnmur av lettklinker man finner de høyeste radonkonsentrasjonene. 14 % av disse boligene har årsmiddelverdi over  $200 \text{ Bq/m}^3$ , hvorav 2 % ligger over  $400 \text{ Bq/m}^3$ . Blant boliger med støpt grunnmur er 8 % over  $200 \text{ Bq/m}^3$  og 2 % over  $400 \text{ Bq/m}^3$ . Grunnmur av lettklinkerblokker kan medføre større risiko for høye radonverdier på grunn av det porøse materialet som er lett gjennomtrengelig for luft

(Strålevernhefte 9). Ingen boliger med grunnmur av naturstein har måleverdi over  $400 \text{ Bq/m}^3$ , men 6 % ligger over  $200 \text{ Bq/m}^3$ . Ingen av de som oppgir å ha annen grunnmur enn det som er nevnt ovenfor har målt over  $200 \text{ Bq/m}^3$  luft.

Av målinger foretatt i kjeller/sokkeletasje ligger 11 % over  $200 \text{ Bq/m}^3$ . For målinger foretatt i 1. etasje er andelen over  $200 \text{ Bq/m}^3$  sunket til 5 %. At andelen høye måleverdier avtar jo høyere opp i etasjene målingen er foretatt er i samsvar med tidligere undersøkelser (SIS-rapport 1991:3). Blant de 10 boligene hvor det er oppgitt at målingen ble utført i 2. etasje er det imidlertid 4 boliger hvor det er målt over  $200 \text{ Bq/m}^3$ , i tillegg til at 2 av disse også har målt over  $400 \text{ Bq/m}^3$ .

Vann fra borebrønner i fast fjell kan i enkelte tilfeller gi et betydelig bidrag til radonkonsentrasjonen i inneluft (Lind et al 1992). I denne kommunen har de aller fleste vannforsyning fra vannverk, og 9 % av disse har målt en radonkonsentrasjon over  $200 \text{ Bq/m}^3$ . Det er 3 boliginnehavere som har opplyst å ha vannforsyning fra overflatevann hvorav ingen har målt høyere radonkonsentrasjon enn tiltaksnivået. Blant de 20 boligene som har vannforsyning fra privat borebrønn har 5 % målt over  $200 \text{ Bq/m}^3$ , men ingen av disse ligger over  $400 \text{ Bq/m}^3$  luft. Ut fra dette er det liten grunn til å tro at radon fra drikkevann er årsaken til forhøyde konsentrasjoner av radon i inneluften i Asker kommune.

### 4.3 Geologi

Byggegrunnen er en av de viktigste kildene til forhøyde radonkonsentrasjoner i boliger, sammen med byggeskikk og bygningsteknikk. Hus bygget i områder med store forekomster av alunskifer, uranrike granitter eller pegmatitter i kombinasjon med løsmasser eller morenegrunn er mer utsatt enn andre (Stranden et al 1988). Statens strålevern

innehar ikke opplysninger om geologiske forhold i Asker kommune. Dessverre er det heller ikke kapasitet til å foreta denne typen analyser ved utarbeidelse av rapporten. Kommunen anbefales likevel å sammenstille måldata fra denne rapporten med tilgjengelig geologisk informasjon fra lokalområdet.

Radonmålingene utført i denne kartleggingen viser tydelige variasjoner fra kommune til kommune. Man ser imidlertid en tendens til at innlandskommuner har høyere gjennomsnittsverdier enn kommuner som ligger ved kysten. Flere kommuner i indre strøk av Sør-Norge har relativt høye gjennomsnittsverdier og stor andel med forhøyde radonkonsentrasjoner i inneluften (Strålevernrapport 2001:6). Dette kan skyldes forskjeller i berggrunnsgeologiske forhold, men i alle tilfeller vil det være store lokale variasjoner når det gjelder gjennomtrengelighet i berg og jordsmonn.

## 5. KONKLUSJON

På grunnlag av denne fase 1-kartleggingen kan Asker kommune deles inn i tre ulike områder med forskjellige typer anbefalt oppfølging.

I Heggedal, et lite område rundt Høn, samt i området fra sørvest i Asker sentrum og videre sørvest forbi Drengsrud til Dikemark ligger flere enn 20 % av måleverdiene over tiltaksgrensen på  $200 \text{ Bq/m}^3$ . Disse områdene er skravert med rødt på områdekartet, og det anbefales her oppfølgende målinger i alle boliger som har leilighet eller oppholdsrom i 1. etasje eller underetasje. Kommunen bør også vurdere å gjennomføre målinger i de laveste etasjene i yrkesbygg, skoler, barnehager og andre offentlige/kommunale bygg i disse områdene.

I området mellom Holmen, Billingstad og Nesøya er det kun funnet noen få målinger over  $200 \text{ Bq/m}^3$ , og området er skravert



med grønt på kartet. Dette er dermed et område med liten sannsynlighet for forhøyde radonkonsentrasjoner i boligene, og anbefalt oppfølging kan begrenses til informasjon og veiledning for innbyggerne.

De resterende områdene i Asker kommune er i stor grad skravert med gult. Dette innebærer at mellom 5 % og 20 % av målingene viser mer enn 200 Bq/m<sup>3</sup> radon i luft, og oppfølgende målinger bør gjøres i utvalgte boliger (Strålevernhefte 17). Tas datasettet for hele kommunen i betraktning (Tabell 2) er det tre bygningstekniske forhold som ser ut til å være felles for boliger hvor radonkonsentrasjonen overstiger tiltaksnivå. Boliger som har kjeller under hele eller deler av huset, samt boliger med grunnmur av lettklinker, har en noe høyere andel måleverdier over tiltaksgrensen på 200 Bq/m<sup>3</sup>. Det samme gjelder for boliger som har oppholdsrom i kjeller/sokkeletasje. Anbefalt oppfølging i området som er skravert gult på områdekartet blir derfor målinger i alle boliger som oppfyller minst et av disse kriteriene.

Generelt anbefales det å gjennomføre forebyggende tiltak mot radon ved nybygg i områder med høy og middels høy sannsynlighet for forhøyde radonkonsentrasjoner.

De delene av Asker kommune som ikke er skravert på områdekartet kan deles inn til to ulike typer anbefalt oppfølging. Øyene nordøst i kommunen, i området rundt Nesøya, antas å ha lav sannsynlighet for forhøyde radonkonsentrasjoner. Oppfølging i disse områdene kan være som for grønt område. I resten av kommunen er det en del målinger som er over 200 Bq/m<sup>3</sup>, selv om det ikke alle steder er tilstrekkelig antall målinger for skraverings. Dette gjelder spesielt for Vollen, samt området mellom Heggedal og Dikemark. Statens strålevern anbefaler derfor tilsvarende oppfølging som for gult

området også i de delene av kommunen som mangler skraverings på områdekartet.

## REFERANSER

- Lind B, Strand T, *Radon in tap water from drilled wells in Norway*, Proceedings; International symposium on radon and radon reduction technology, Minneapolis, 1992. Washington DC.: U.S. Environmental Protection Agency, Office of Research and Development, 1992.
- Strand T, Green BMR, Lomas PR, Magnus K, Stranden E, *Radon i norske boliger*, Statens inst. for strålehygiene, Rapport 1991:3, 35 s.
- Strand T, Green BMR, Lomas PR, *Radon in Norwegian dwellings*, Radiat Prot Dosim 45(1/4), s. 503-508, 1992.
- Strand T, Heiberg A, Thommesen G, *Radon concentrations in the 1998 Norwegian housing stock*, Proc. Radon in the Living Environm, Athen, Hellas, 19.-23.april, 1999.
- Strand T, Ånestad K, Ruden L, Ramberg GB, Jensen CL, Wiig AH, Thommesen G, *Kartlegging av radon i 114 kommuner. Kort presentasjon*. StrålevernRapport 2001:6, 14 s.
- Stranden E, *Radon-222 in Norwegian dwellings*, Proc. Radon and Its Decay Products – Occurrence, Properties and Health Effects, New York, 13. – 18. april, 1986, American Chemical Society, symposium series 331, Washington DC, 1987.
- Stranden E, Strand T, *Radon in an alum-shale rich Norwegian area*, Radiat.Prot.Dosim 24(1/4), s. 367-370, 1988.
- Strålevernhefte 3, *Måling av radon i inneluft og undersøkelser av byggegrunn*, Statens strålevern, november 1996, 16 s.
- Strålevernhefte 5, *Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø*, Statens strålevern, oktober 1998, 10 s.
- Strålevernhefte 9, *Radon i inneluft – helserisiko, målinger og mottiltak*, Statens strålevern, februar 1996, 24 s.
- Strålevernhefte 17, *Kartlegging av radon i boliger*, Statens strålevern, oktober 1998, 18 s.

## Vedlegg 1

**Tabell 3:** Liste over 114 kommuner med resultater fra den landsomfattende kartleggingen i prosjektet "Radon 2000/2001".

Kommune	Innbyggertall	Antall målinger	Årsmiddelverdi (Bq/m <sup>3</sup> )	Andel målinger f.o.m. 200 Bq/m <sup>3</sup> til 400 Bq/m <sup>3</sup>	Andel målinger f.o.m. 400 Bq/m <sup>3</sup> og høyere	Høyeste verdi (Bq/m <sup>3</sup> )
0104 Moss	26 242	554	84	6,9	1,8	1000
0118 Aremark	1 452	68	69	0	4,4	1200
0121 Rømskog	674	40	51	0	0,0	140
0122 Trøgstad	4 897	169	50	1,2	0,0	220
0125 Eidsberg	9 896	310	56	3,3	0,3	480
0127 Skiptvedt	3 200	109	50	0,9	0,0	220
0135 Råde	6 266	237	112	4,6	3,8	3100
0136 Rygge	12 621	345	65	5,2	0,6	760
0137 Våler	4 059	132	82	5,3	1,5	530
0213 Ski	25 531	549	83	5,8	0,9	850
0217 Oppegård	22 992	529	95	8,2	1,3	2700
0220 Asker	49 284	481	104	7,9	2,5	850
0226 Sørum	12 300	398	56	2	1,0	1100
0227 Fet	9 400	254	55	2,8	0,0	350
0228 Rælingen	14 373	431	50	1,2	0,2	600
0229 Enebakk	8 750	320	64	3,8	0,6	430
0230 Lørenskog	29 502	482	64	4	0,4	440
0231 Skedsmo	39 136	600	57	2,9	0,8	600
0235 Ullensaker	20 160	453	67	2	1,1	940
0238 Nannestad	9 100	277	71	5,1	0,7	1300
0301 Oslo, 4 bydeler	105 394	887	102	11,5	2,0	1000
0403 Hamar	26 545	504	118	9,3	4,8	2100
0412 Ringsaker	31 610	478	75	5,3	2,1	1000
0415 Løten	7 188	260	305	18,5	17,8	5300
0417 Stange	18 126	588	350	22,9	21,7	5300
0418 Nord-Odal	5 085	133	48	0,8	0,0	220
0420 Eidskog	6 430	246	110	6,9	3,3	3300
0427 Elverum	18 046	416	66	2,2	1,4	1400
0428 Trysil	7 031	233	71	4,3	2,6	950
0429 Åmot	4 393	131	124	6,1	6,9	1600
0441 Os	2 158	93	84	6,7	4,4	870
0502 Gjøvik	27 000	474	118	8,1	3,4	7900
0512 Lesja	2 303	76	74	2,6	2,6	990
0513 Skjåk	2 381	88	234	20	16,0	1700
0516 Nord-Fron	5 952	198	173	16	10,0	1700
0517 Sel	6 228	220	180	15,5	7,7	4600
0602 Drammen	54 852	503	116	10	5,0	1600
0604 Kongsberg	22 300	490	110	10,3	3,9	1100
0612 Hole	4 977	195	107	8,7	2,1	560
0616 Nes i Hallingdal	3 527	144	266	21,7	17,5	2600
0618 Hemsedal	2 017	75	141	9,3	6,7	2000
0623 Modum	12 366	367	128	9,3	5,2	2200
0625 Nedre Eiker	20 231	402	106	8,1	3,8	1600
0628 Hurum	8 345	375	205	15,6	14,5	3500
0709 Larvik	40 362	514	65	3,7	0,8	810

## Vedlegg 1

Kommune	Innbyggertall	Antall målinger	Årsmiddelverdi (Bq/m <sup>3</sup> )	Andel målinger f.o.m. 200 Bq/m <sup>3</sup> til 400 Bq/m <sup>3</sup>	Andel målinger f.o.m. 400 Bq/m <sup>3</sup> og høyere	Høyeste verdi (Bq/m <sup>3</sup> )
0720 Stokke	9 611	306	99	8,2	2,6	480
0807 Notodden	12 203	382	121	8,7	4,2	3250
0814 Bamble	14 096	406	49	1,5	0,0	360
0815 Kragerø	10 630	259	46	2,7	0,8	590
0817 Drangedal	4 182	142	363	26,1	24,6	4200
0821 Bø	4 840	184	125	10,4	4,9	1200
0826 Tinn	6 560	229	358	21,1	25,0	4500
1026 Åseral	879	51	104	7,8	3,9	800
1103 Stavanger	108 818	621	105	7,3	3,9	1600
1121 Time	13 313	462	52	1,8	0,6	1300
1122 Gjesdal	8 896	322	60	4	1,9	790
1141 Finnøy	2 850	121	40	0	2,0	500
1145 Bokn	786	40	54	0	2,5	490
1219 Bømlo	10 742	344	24	0,6	0,0	370
1221 Stord	16 235	463	51	2,2	0,2	1400
1224 Kvinnherad	13 196	341	46	2,3	0,6	490
1227 Jondal	1 151	49	139	6,1	6,1	2500
1233 Ulvik	1 222	59	209	13,8	8,6	2700
1234 Granvin	1 049	48	80	6,2	4,2	530
1241 Fusa	3 685	142	44	1,4	0,7	440
1244 Austevoll	4 417	173	23	0	0,0	170
1251 Vaksdal	4 203	154	81	1,3	3,9	1300
1263 Lindås	12 511	386	10	0	0,0	140
1265 Fedje	682	48	43	4,3	0,0	270
1413 Hyllestad	1 561	85	17	0	0,0	120
1419 Leikanger	2 182	82	63	4,9	2,4	470
1422 Lærdal	2 219	119	58	3,4	2,5	470
1430 Gaular	2 888	112	31	0	0,0	170
1445 Gloppen	5 707	175	53	3	1,2	1100
1524 Norddal	1 969	75	39	0	0,0	190
1525 Stranda	4 677	176	25	1,7	0,0	270
1539 Rauma	7 400	272	29	1,1	0,0	360
1563 Sunndal	7 428	243	54	2,1	1,2	1000
1612 Hemne	4 328	207	26	1,5	0,0	300
1634 Oppdal	6 288	244	94	9,9	3,7	930
1640 Røros	5 524	205	73	6,9	1,5	610
1648 Midtre Gauldal	5 787	225	91	4,9	3,4	1100
1653 Melhus	13 047	341	70	5,3	1,2	770
1657 Skaun	5 843	222	40	2,3	0,0	280
1662 Klæbu	5 013	142	43	0,7	1,4	550
1702 Steinkjer	20 347	568	88	4,8	2,7	4400
1717 Frosta	2 395	100	40	1	0,0	220
1718 Leksvik	3 523	148	40	0	0,0	190
1729 Inderøy	5 820	192	48	1,6	0,5	410
1750 Vikna	3 867	141	50	2,9	0,7	480
1805 Narvik	18 577	357	90	10,6	1,2	1100
1813 Brønnøy	7 433	264	24	0	0,0	190

## Vedlegg 1

Kommune	Innbyggertall	Antall målinger	Årsmiddelverdi (Bq/m <sup>3</sup> )	Andel målinger f.o.m. 200 Bq/m <sup>3</sup> til 400 Bq/m <sup>3</sup>	Andel målinger f.o.m. 400 Bq/m <sup>3</sup> og høyere	Høyeste verdi (Bq/m <sup>3</sup> )
1815 Vega	1 414	97	19	0	0,0	180
1825 Grane	1 611	80	136	8,8	11,2	1000
1826 Hattfjeldal	1 642	72	100	7,1	7,9	1700
1836 Rødøy	1 570	82	64	1,4	1,4	1400
1842 Skjerstad	1 098	65	111	7,8	4,7	1800
1852 Tjeldsund	1 527	75	56	4	0,0	280
1860 Vestvågøy	10 780	366	20	0,7	0,0	280
1868 Øksnes	4 755	187	19	0	0,0	100
1870 Sortland	9 300	326	18	0	0,0	190
1901 Harstad	23 043	551	71	3,9	2,2	2400
1902 Tromsø	59 169	479	62	2,1	2,1	3190
1919 Gratangen	1 302	58	63	3,5	0,0	220
1924 Målselv	7 024	223	81	8,2	2,3	630
1928 Torsken	1 170	70	30	1,4	0,0	390
1941 Skjervøy	2 996	118	77	4,3	2,5	670
2002 Vardø	2 799	90	56	3,3	1,1	520
2015 Hasvik	1 200	50	47	4,1	0,0	230
2018 Måsøy	1 477	90	54	2,3	1,1	420
2020 Porsanger	4 451	220	53	2,8	0,9	1100
2021 Karasjok	2 882	107	59	4,8	0,0	390
2024 Berlevåg	1 236	56	115	14,8	0,0	400
2025 Tana	3 045	93	198	4,3	7,6	5200
Alle 114 kommuner	1 310 753	28 810	89	6	3	7900

Innbyggertallene er basert på tall fra Norges kommunekalender 2001, med unntak av tallene for Oslo som er hentet fra "Oslostatistikken" utgitt av Oslo kommune byrådsavdelingen for finans. Disse tallene er pr. 1. januar 2001.

## Vedlegg 2

### VENNLIGST SKRIV MED BLOKKBOKSTAVER

1. Navn: \_\_\_\_\_  
2. Adresse: \_\_\_\_\_  
3. Postnummer: \_\_\_\_\_  
4. Sted: \_\_\_\_\_  
5. Gårdsnr: \_\_\_\_\_ 6. Bruksnr: \_\_\_\_\_  
7. Bygningsnr: \_\_\_\_\_

8. Tlf. priv. \_\_\_\_\_ 9. Tlf. arb. \_\_\_\_\_

10. Kommune: \_\_\_\_\_

**MÅLESTED:** Sporfilmkode: \_\_\_\_\_

Startdato: \_\_\_\_\_ (dd/mm/åå)

Sluttdato: \_\_\_\_\_ (dd/mm/åå)

#### Type rom:

- Stue/ dagligstue  
 Soverom  
 Annet: \_\_\_\_\_

#### Etasje:

- Kjeller/sokkeletasje  
 1. etasje  
 2. etasje  
 Høyere

#### Daglig lufting i rommet under måleperioden:

- ingen lufting  1-3 timer  6-12 timer  
 0-1 timer  3-6 timer  over 12 timer

#### 11. Ventilasjon i boligen:

- Naturlig ventilasjon (avtrekkskanaler fra våtrommene over tak og lufterventiler i vinduer/yttervegger).  
 Mekanisk avtrekksventilasjon (vifte som trekker luften ut fra våtrommene med lufterventiler i vinduer/yttervegger)  
 Balansert mekanisk ventilasjon (vifte som trekker luften ut fra våtrom og vifte som blåser frisk luft inn i oppholdsrommene)

12. Fødselsår til alle personer som bor i boligen: \_\_\_\_\_

13. I hvilken etasje ligger boliginnehavers soverom?

14. Luftes dette soverommet om natten vinterstid?

- Ja  Nei  Av og til

15. Er det soverom i laveste etasje som er bruk?

- Ja  Nei

16. Totalt antall etasjer, inkludert kjeller/sokkel: \_\_\_\_\_

17. Hvis huset har kjeller, er det åpen løsning opp til 1. etasje?

- Ja  Nei

18. I hvilken etasje ligger stue/dagligstue? \_\_\_\_\_

#### 19. Boligtype:

- Frittliggende enebolig  
 Rekkehus eller vertikaldelt tomannsbolig  
 Horisontaldelt tomannsbolig  
 Blokkleilighet, etasje: \_\_\_\_\_  
 Terrasseleilighet, etasje: \_\_\_\_\_  
 Annen boligtype

20. Byggeår: \_\_\_\_\_

21. Hvilket år flyttet De inn i boligen? \_\_\_\_\_

22. Er det gjennomført etterisolering og/eller ombygging av boligen?

- Ja, år: \_\_\_\_\_  Nei  Vet ikke

23. Benyttes ved- eller oljefyring som viktigste oppvarmingskilde?  Ja  Nei

24. Byggmateriale yttervegger - hovedetasje:

- Tre  
 Mur/betong/teglstein  
 Lettklinkerblokker (f.eks. Leca)  
 Annet

25. Byggmateriale grunnmur - kjeller/sokkeletasje:

- Lettklinkerblokker (f.eks. Leca)  
 Støpt grunnmur  
 Naturstein  
 Annet

26. Dersom lettklinkerblokker (f.eks. Leca) er benyttet: Er det noen vegger som ikke er pusset på både innsiden og utsiden?

- Ja  Nei  Vet ikke

27. Kjellertype:

- Ingen kjeller  Kjeller under deler av huset  
 Kryprom  Kjeller under hele huset

28. Hvor stor andel av ytterveggene i kjeller/sokkeletasje er under bakkenivå?

- 0  ¼  ½  ¾  Hele

29. Er det støpt gulv (betonggulv) i etasjen nærmest bakken?

- Ja  Nei  Vet ikke

30. Er det tidligere gjennomført radonmålinger i boligen?

- Ja  Nei  Vet ikke

31. Er det gjennomført tiltak mot radon i boligen?

- Ja  Nei  Vet ikke

32. Er det blitt målt høye radonkonsentrasjoner i nabolaget?

- Ja  Nei  Vet ikke

33. Vannforsyning:

- Fra vannverk  
 Overflatevann (gravd brønn, elv, innsjø, cisterne)  
 Fra privat borebrønn (grunnvann)

